

## Betriebsanleitung

**Typ: MM-Xtruder**  
**230 Volt / 115V**

**Serien-Nr.:**  
**Bestell-Nr.:**  
**Kaufdatum:**

für Handextruder Ident-Nr.

230 V K03969B K04326B

115 V K04180B K04327B

**⚠ Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die bei Betrieb und Wartung zu beachten sind. Die Bedienungsanleitung muss vor Inbetriebnahme des Handextruders unbedingt gelesen und verstanden werden.**



# Handextruder MM-Xtruder

---

## **Lieferumfang:**

Es ist zu prüfen, ob der Lieferumfang vollständig ist.

Der Lieferumfang besteht aus:

1 Handextruder

1 Geräteständer

1 Schweißschuh, bearbeitet

3 Luftdüsen

1 Warmhaltehaube

1 Satz Montagewerkzeug

1 Blechkiste

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINES</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>SICHERHEIT</b>	<b>5</b>
2.1	KENNZEICHNUNG VON HINWEISEN IN DER BETRIEBSANLEITUNG	6
2.2	PERSONALQUALIFIKATION UND –SCHULUNG	6
2.3	GEFAHREN BEI NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE	6
2.4	SICHERHEITSBEWUSSTES ARBEITEN	6
2.5	SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETREIBER/BEDIENER	6
2.6	SICHERHEITSHINWEISE FÜR WARTUNGS-, INSPEKTIONS- UND MONTAGEARBEITEN	8
2.7	EIGENMÄCHTIGER UMBAU UND ERSATZTEILHERSTELLUNG	8
<b>3</b>	<b>TRANSPORT UND LAGERUNG</b>	<b>9</b>
3.1	TRANSPORT	9
3.2	LAGERUNG	9
3.3	RÜCKSENDUNG	9
<b>4</b>	<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	<b>10</b>
4.1	EINSATZBEREICH	10
4.2	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	10
<b>5</b>	<b>INBETRIEBNAHME, AUßERBETRIEBNAHME</b>	<b>11</b>
5.1	ALLGEMEINES	11
5.2	VORBEREITUNG	11
5.3	INBETRIEBNAHME DES HANDEXTRUDERS	12
5.4	SCHWEIßEN MIT DEM HANDEXTRUDER	13
5.4.1	<i>Zuführen des Schweißzusatzes</i>	13
5.4.2	<i>Wechsel und Alterung des Schweißzusatzes</i>	13
5.4.3	<i>Schweißrichtung/-geschwindigkeit</i>	15
5.4.4	<i>Unterbrechung</i>	15
5.4.5	<i>Außerbetriebnahme</i>	15
5.4.6	<i>Transport/Lagerung</i>	16
5.5	TEMPERATURREGLER EINSTELLEN	16
5.5.1	<i>Temperaturregler einstellen</i>	16/17
<b>6</b>	<b>WARTUNG/INSTANDHALTUNG</b>	<b>19</b>
6.1	WARTUNG/INSPEKTION HANDEXTRUDER MM-XTRUDER	19
6.2	DEMONTAGE	19
6.2.1	<i>Handextruder MM-Xtruder mit Eigenluftversorgung</i>	19-21
<b>7</b>	<b>STÖRUNGEN; URSACHEN UND DEREN BESEITIGUNG</b>	<b>22</b>
7.1	FEHLERSUCHE	22
7.2	FEHLERDIAGNOSE	23
<b>8</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>24</b>

# Handextruder MM-Xtruder

## EG-Konformitätserklärung des Herstellers nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, Nr. 1 A EC-Declaration of Conformity by the Manufacturer as defined by machinery directive 2006/42/EC, Annex II, No. 1 A



MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH  
Im Staudchen  
D-56235 Ransbach-Baumbach  
Deutschland

Herr Johann Dausenau,  
Fa. Kunststoffschweißtechnik GmbH,  
ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Hiermit erklären wir, dass der Handschweißextruder

Geräteart: Extruderschweißgerät  
Typenbezeichnung: MM-Xtruder

mit allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie in Übereinstimmung sind.

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>DIN EN ISO 12100-1: 2004</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>DIN EN 13732-1: 2008</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <u>DIN EN ISO 12100-2: 2004</u>	<input type="checkbox"/> _____


Die Extruder sind auch in Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinien:

<input checked="" type="checkbox"/> <u>EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>EG-Richtlinie EMV 89/336/EWG</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <u>EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1): 2007</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>DIN EN 55014-1: 2007</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <u>EN 61029-1 (VDE 0740 Teil 500): 2003</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>DIN EN 55014-2: 2009</u>
<input checked="" type="checkbox"/> <u>VDE 0701 Teil 1: 2008</u>	<input type="checkbox"/> _____
<input checked="" type="checkbox"/> <u>VDE 0702 Teil 1: 2003</u>	<input type="checkbox"/> _____

Dieses Profigerät ist für den industriellen Einsatz vorgesehen und hält oben genannte Normen ein, sofern es in den vertraglich vereinbarten Rahmenbedingungen eingesetzt wird. Verantwortlich hierfür ist der Betreiber.

Bei baulicher Veränderung und bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit, sofern vorher nicht ausdrücklich die schriftliche Zustimmung des Herstellers vorliegt.

Ransbach-Baumbach, 29.12.2009

  
Dipl.-Ing. Stefan Munsch

## 1 Allgemeines



### **Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Handextruders verfügbar sein.**

Diese Betriebsanleitung soll erleichtern, den Handextruder kennenzulernen und seine bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, den Handextruder sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verhindern, die Zuverlässigkeit sowie die Lebensdauer des Handextruders zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten mit/an dem Handextruder beauftragt ist, zum Beispiel:

- Bedienung,
- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung),
- Transport.

Für das Aufstellen, Betreiben und Warten des Handextruders ist der Einsatz von fachlich geschultem Personal Voraussetzung.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Inbetriebnahme vom Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort des Handextruders verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter dem Kapitel „Sicherheit“ aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.



Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Handextruder zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen des Handextruders,
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkung sowie Verbrennungen,
- Gefährdung der Umwelt durch Dämpfe von gefährlichen Stoffen,
- Brandgefahr.

## 2 Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort des Handextruders verfügbar sein.

Die Betriebssicherheit des gelieferten Handextruders ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt 1 – Allgemeines – der Betriebsanleitung gewährleistet. Die angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Nicht defekte und unveränderte Handextruder entsprechen allen einschlägigen Normen und halten alle geforderten Grenzwerte bezüglich EMV (Störabstrahlung und Störfestigkeit) ein. Länderspezifische Grenzwerte sind durch Rücksprache mit dem örtlichen Energieversorger durch den Betreiber zu klären. Dennoch werden zulässige elektromagnetische Felder abgestrahlt. Elektromagnetische Felder können den Betrieb lebenswichtiger elektronischer Geräte (z. B. Herzschrittmacher) stören. Träger von Herzschrittmacher sollten daher ihren Arzt befragen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Es sind nicht nur die in diesem Kapitel aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

## 2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemeinen Gefahrensymbolen



Sicherheitszeichen nach DIN 4844 – W 9

bei Warnung vor elektrischer Spannung mit



Sicherheitszeichen nach DIN 4844 – W 8

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für den Handextruder und seine Funktionen hervorrufen kann, ist das Wort

**ACHTUNG**

eingefügt.

Direkt am Handextruder angebrachte Hinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand erhalten werden.

## 2.2 Personalqualifikation und –schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung und Inspektion muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeiten und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen (z. B. Grundlehrgang DVS – Extruderschweißen). Eine detaillierte Geräte-einweisung kann - auf Wunsch - durch den Hersteller/Lieferer erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird.

## 2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Handextruder zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche führen.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung **beispielsweise** folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen des Handextruders,
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkung sowie Verbrennungen,
- Gefährdung der Umwelt durch Dämpfe gefährlicher Stoffe,
- Brandgefahr.

## 2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

## 2.5 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Vor der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung der Netzspannung und –frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten zu überprüfen.  $\pm 5\%$  Spannungs- und/oder  $\pm 2\%$  Frequenzabweichung sind zulässig.
- Der Handextruder ist nach VDE 0100 §55 über Fi-Schutzschalter oder Schutztrenntrafo zu betreiben.
- **ACHTUNG** Während des Betriebs des Handextruders (unter Last) muss mindestens eine Spannung von  $230\text{ V}^{1)}$  ( $115\text{V}^2)$  am Anschlussstecker des Handextruders anliegen.
- Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf den Mindestquerschnitt der Leitung achten. Nur Verlängerungsleitung mit Schutzleiter verwenden.

Länge [m]	Mindest-Querschnitt [mm <sup>2</sup> ]
bis 19	4,0 <sup>1)</sup>
20-50	6,0 <sup>1)</sup>


1) bei 230 V Wechselspannung

2) bei 115 V Wechselspannung

- Verlängerungskabel müssen für den Einsatzort (z. B. im Freien) zugelassen und entsprechend gekennzeichnet sein.


Die elektrische Anschlussleitung stets mit Vorsicht behandeln.

- Die Anschlussleitung niemals knicken.
- Keine Gegenstände auf die Anschlussleitung stellen.
- Die Anschlussleitung nicht einklemmen oder quetschen, nicht über scharfe Kanten ziehen.
- Die Anschlussleitung vor Feuchtigkeit schützen.

-  Netzstecker und Anschlussleitung nicht mit nassen Händen anfassen. Anschlussleitung beim Ein- und Ausstecken immer am Netzstecker halten.

- **ACHTUNG** Bei Verwendung eines Stromaggregates zur Energieversorgung gilt für die Nennleistung des Stromaggregates:


$\geq 4 \times$  Nennleistung Handextruder

-  Den Handextruder niemals mit Wasser in Verbindung bringen: Gefahr für Personen und Geräte, Kurzschlussgefahr.

- **ACHTUNG** Der Handextruder darf ohne Luftversorgung nicht betrieben werden; Beschädigung des Handextruders möglich.


Auf eine ausreichende Dimensionierung der Versorgungsleitung bei Fremdluftversorgung achten.

- **ACHTUNG** Die zugeführte Luft muss sauber, trocken, öl- und wasserfrei sein.


-  Der Handextruder darf in explosionsgefährdeter bzw. entzündbarer Umgebung nicht eingesetzt werden.

Auf sicheren Stand bei der Arbeit achten.

Das Anschlusskabel, der Schweißdraht und der Schlauch einer eventuellen Fremdluftversorgung müssen frei beweglich sein und dürfen den Anwender oder Dritte bei der Arbeit nicht behindern.

-  Der Handextruder darf nur an den dafür vorgesehenen Handgriffen festgehalten und berührt werden.

- Blanke Metallteile (auch die Warmlufthaube) dürfen mit oder ohne Handschuhe **nicht** berührt werden. Diese Teile erreichen Temperaturen von bis zu 450 °C.
- Anbauteile können durch das Eigengewicht des Handextruders beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
- Blanke Metallteile dürfen während der Arbeit und bei Pausen (z. B. Abkühlen) nicht mit Gegenständen in Berührung kommen.

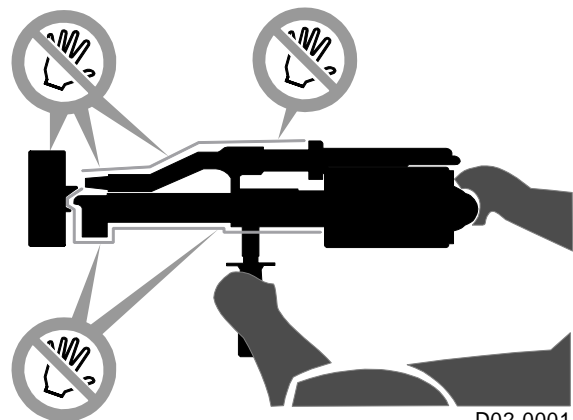

D02-0001


-  **Kommen brennbare Gegenstände mit heißen blanken Metallteilen des Handextruders in Berührung, besteht Brandgefahr!**

**Keine Kunststoffhandschuhe verwenden!**

# Handextruder MM-Xtruder

- Der Heißluftstrahl des Handextruders darf nicht auf Lebewesen oder temperaturempfindliche Gegenstände gerichtet werden.

Sicherheitsbereich: 2 m – Umkreis

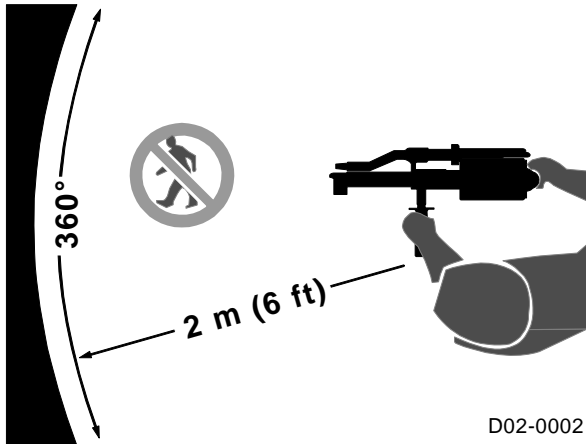

- Bei Arbeiten über Kopf, geeignete persönliche Schutzeinrichtungen (z. B. Helm, Brille, Handschuhe, Arbeitskleidung ...) zum Schutz vor eventuell herabfallenden Teilen tragen.
- Bei Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsende ist der Handextruder auf den mitgelieferten Ablagemöglichkeiten abzulegen.



**ACHTUNG** Die Warmlufthaube muss wieder aufgeschoben werden.



Auf sicheren Stand des Handextruders achten!

Handextruder an einem trockenen Ort abstellen.

Bei Arbeitsende muss der Handextruder mit der Luftversorgung auf Handtemperatur gekühlt werden.

-  Den Handextruder nicht weiter betreiben, auseinandernehmen oder selbst Änderungen vornehmen, wenn
  - die Anschlussleitung oder der Netzstecker des Handextruders beschädigt ist,
  - Sicherheitseinrichtungen beschädigt sind,
  - ein Fremdgegenstand oder Flüssigkeit in das Innere des Handextruders eingedrungen ist,
  - die Maschine nicht normal funktioniert, ungewöhnliche Veränderungen im Betriebszustand auftreten.
-  Den Handextruder niemals mit Wasser in Verbindung bringen: Gefahr für Personen und Geräte, Kurzschlussgefahr.

## 2.6 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und **qualifiziertem Fachpersonal** ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

- Grundsätzlich sind Arbeiten am Handextruder im Stillstand und bei gezogenem Netzstecker durchzuführen. Die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen des Handextruders muss unbedingt eingehalten werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z. B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen.)



- Gemäß VDE 0701 (IEC 335) wird vorgeschrieben, dass an elektrischen Geräten nach jeder Instandsetzung oder Änderung der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand und der Ableitstrom gemessen werden müssen. Außerdem ist eine Sichtprüfung des Gerätes und der Anschlussleitung sowie eine Spannungs- und Strommessung und eine Funktionsprüfung durchzuführen.
- Für sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Austauschteilen sorgen!
- Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

## 2.7 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen der Maschine sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.




### 3 Transport und Lagerung

#### 3.1 Transport

-  Zum Transport bzw. zur Lagerung muss der Handextruder auf Handwärme abgekühlt sein.
-  Der Handextruder darf nur an den dafür vorgesehenen Handgriffen festgehalten, berührt und transportiert werden.

Blanke Metallteile (auch die Warmlufthaube) dürfen mit oder ohne Handschuhe **nicht** berührt werden bevor sichergestellt ist, dass diese Teile auf Handwärme abgekühlt wurden. Diese Teile erreichen in der Betriebsphase Temperaturen von bis zu 450 °C.

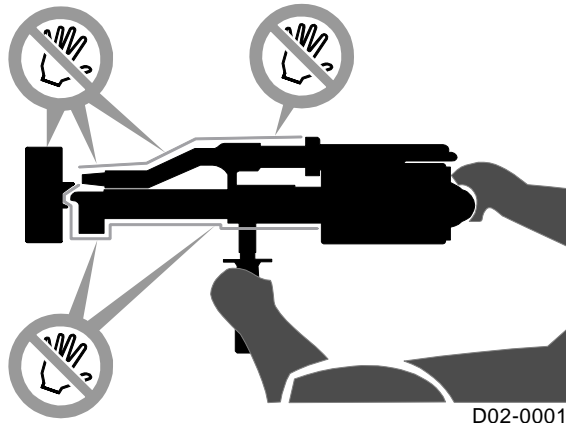

D02-0001

- Der Handextruder darf niemals so transportiert oder gelagert werden, dass die Anbauteile einer mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind.

Für Transportzwecke abgebaute Teile vor Wiedereinbetriebnahme sorgfältig montieren und befestigen!

Für den Transport empfiehlt sich die original Versandverpackung von MUNSCH.

- Die mitgelieferte Blechkiste muss zum Transport zusätzlich in einer geeigneten Verpackung stoßfest verpackt werden.

#### 3.2 Lagerung

- Der Handextruder ist trocken und frostfrei zu lagern.
- Der Handextruder ist vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.
- Eine spezielle Konservierung ist nicht erforderlich.

#### 3.3 Rücksendung

Sollte es erforderlich werden, den Handextruder an MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH einzusenden, so ist hierfür stets die Originalverpackung zu verwenden.

Die mitgelieferte Blechkiste muss zum Transport zusätzlich in einer geeigneten Verpackung stoßfest verpackt werden.

# Handextruder MM-Xtruder

## 4 Produktbeschreibung


### 4.1 Einsatzbereich

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Handextruders ist durch die Angaben auf dem Typenschild und der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Grenzen festgelegt.

**ACHTUNG** Eine Verwendung außerhalb der hier genannten Einsatzgrenzen ist ohne Genehmigung des Herstellers nicht zulässig.

### 4.2 Allgemeine Beschreibung

Typ **MM-Xtruder** ist ein Handextruder mit Eigenluftversorgung (Autoair).

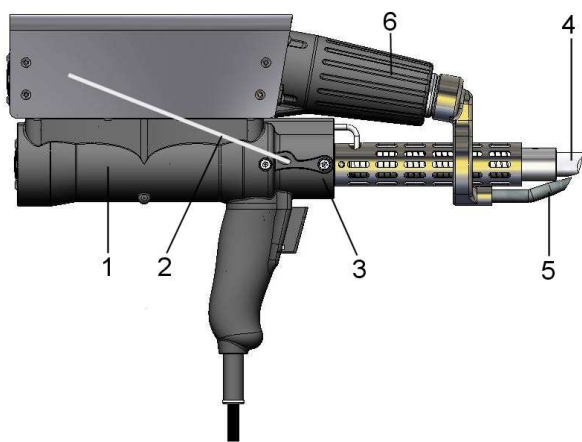

Achtung!


Nur 3mm Schweißdraht verwenden

**ACHTUNG** Bei zu gering gewählter Drehzahl besteht für den Antrieb Überhitzungsgefahr!

Angetrieben von einem kräftigen E-Motor (1) wird der Schweißdraht (2) in den Extruder (3) gezogen, und dabei granuliert die Extruderschnecke den Schweißdraht. Das Granulat wird von der Extruderschnecke zur Extruderdüse gedrückt und dabei zu einer homogenen, vollständig plastifizierten Schweißmasse aufgeschmolzen. In diesem Zustand tritt der Schweißzusatz durch die Extruderdüse aus und wird von einem Schweißschuh (4) entsprechend der Geometrie der zu setzenden Schweißnaht geformt.

Die notwendige Vorwärmung des zu verbindenden Basismaterials geschieht über die Vorwärmdüse (5), die von einem integrierten Warmluftgerät (6) versorgt wird. Die Luftversorgung erfolgt durch ein integriertes Gebläse.

Die Temperatur der Schweißmasse und der Vorwärmluft werden getrennt geregelt. Soll- und Istwerte werden gleichzeitig angezeigt.

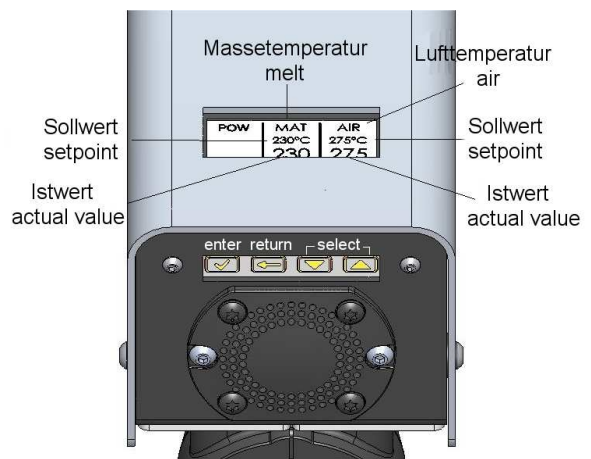

Die Temperatur von Schweißmasse und Vorwärmluft müssen die für Schweißmasse und Vorwärmluft getrennt einstellbare **Anlaufschutz-Temperatur und Anlaufzeit** überschritten haben, damit die Schutzschaltung den Antrieb freigibt.

Die Anlaufschutz-Temperaturschaltung verhindert ein Einschalten des Antriebes und somit eine Beschädigung des Handextruders bei noch nicht geschmolzener Schweißmasse im Extruder.

Durch eine variable Ausstoßmenge können Nahtdicke und Vorwärmzeit aufeinander abgestimmt werden.

## 5 Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme

### 5.1 Allgemeines


Neben der Betriebsanleitung und den im Verwendungsland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Das Kapitel „Sicherheit“ ist vor Beginn der Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme aufmerksam zu lesen.

**Nur fachlich geschultes Personal darf den Handextruder bedienen.**

- Warmlufthaube (128) auf Berührschutz (115) der Schmelzkammer aufstecken.

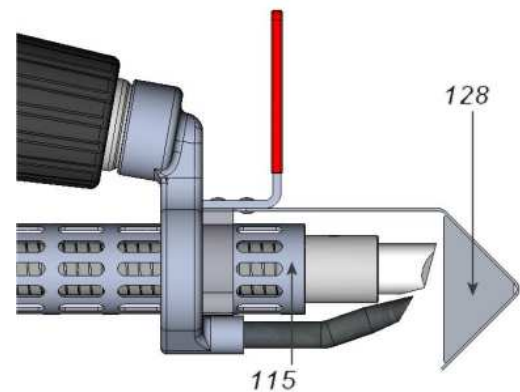


### 5.2 Vorbereitung

- Handextruder gemäß Abbildung mit Ständer auf eine feste Unterlage stellen.




- Schweißschuh montieren
  - Den für die betreffende Schweißnaht erforderlichen Schweißschuh auswählen oder einen Schweißschuhrohling entsprechend formen.
  - Schweißschuh (Pos.1) am Handextruder in der zum Schweißen erforderlichen Lage montieren. **Schweißrichtung beachten!** 2 x Gewindestift (25) anziehen.
  - Es gibt unterschiedliche Schweißschuh-Ausführungen. Die Montage erfolgt Sinngemäß wie beschrieben

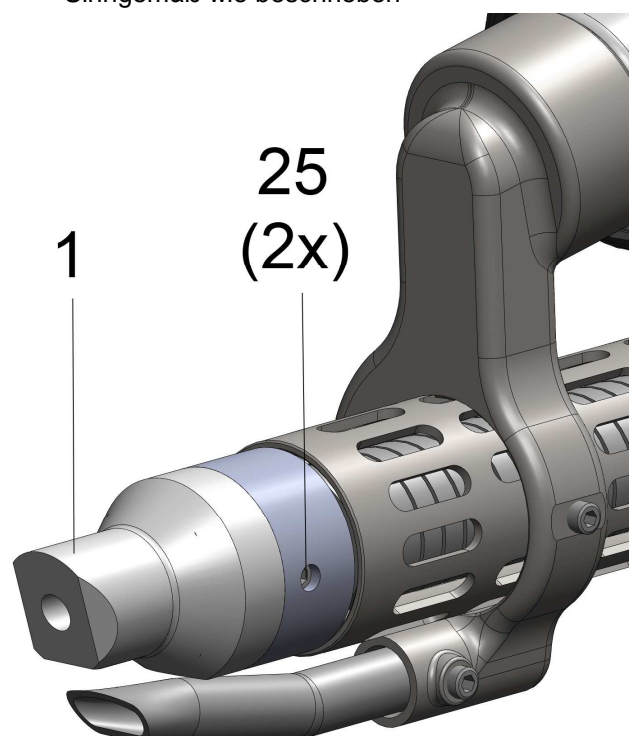


# Handextruder MM-Xtruder

- Vorwärmdüse aufsetzen
  - Die für die Nahtform bestimmte Vorwärmdüse (4) auswählen und aufsetzen.
  - Abstand A = 5 mm beachten.
  - Die Vorwärmdüse mit Gewindestift (25.1) anziehen.

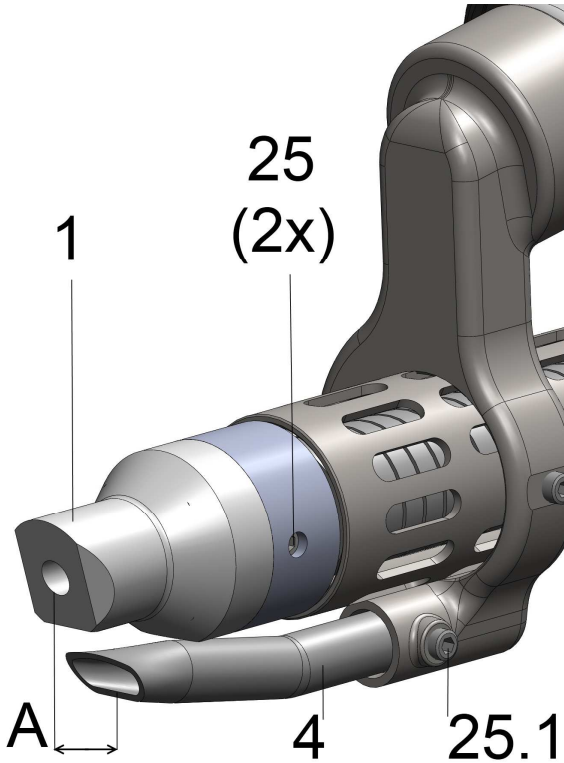


- **ACHTUNG** Vor dem Einstecken des Netzsteckers ist zu kontrollieren, dass die Antriebsmaschine nicht auf Dauerbetrieb eingeschaltet ist.
- **ACHTUNG** Die Warmlufthaube (128) muss auf den Berührschutz (115) der Schmelzkammer des Handextruders aufgesteckt sein.

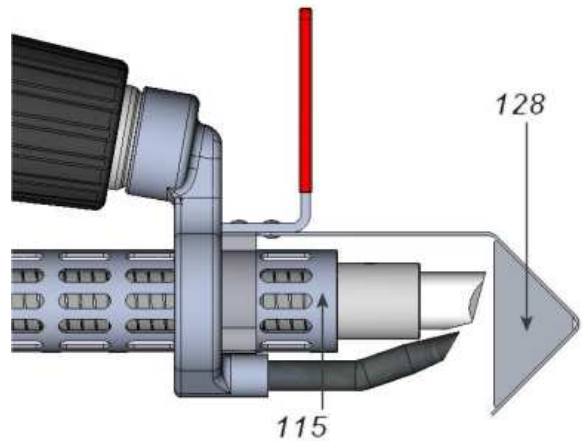

- **ACHTUNG** Netzstecker einstecken.
- **ACHTUNG** Bei dem Handextruder MM-Xtruder mit Eigenluftversorgung muss das Gebläse selbstständig anlaufen.
- **ACHTUNG** Nachdem die Luft aus der Vorwärmdüse (4) austritt, darf die Heizung für Luft-/Massetemperatur eingeschaltet werden.

Tabelle: Vorwärmdüse (Pos.4)

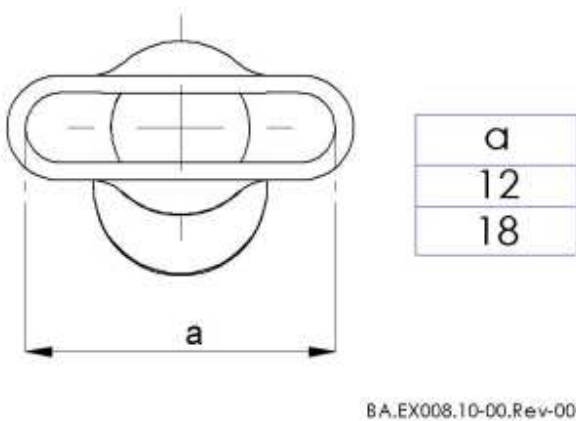


Es ist darauf zu achten, dass die Vorwärmdüse über die gesamte Nahtbreite eine intensive und gleichmäßige Vorwärmung (Aufschmelzung) des Grundmaterials – bei möglichst geringer Warmlufttemperatur – gewährleistet.

## 5.3 Inbetriebnahme des Handextruders


 Kapitel „Sicherheit“ beachten.


**ACHTUNG** Der Handextruder darf ohne Luftversorgung nicht betrieben werden. Bei

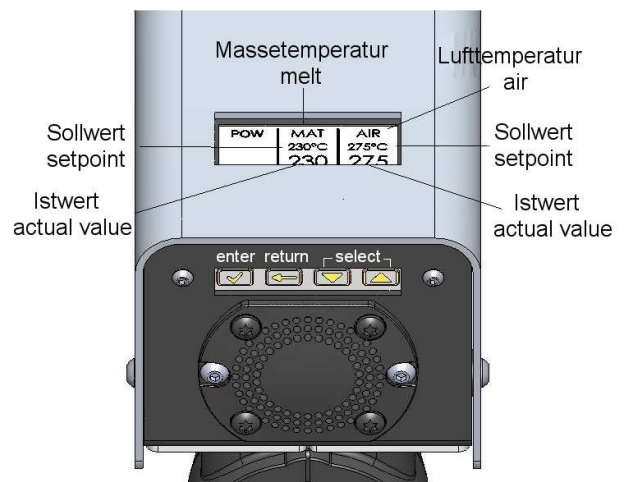

Missachtung können erhebliche Schäden am Handextruder entstehen.

- Die Bedienung des Temperaturreglers siehe Kapitel 5.5 „Temperatur einstellen“. Temperaturwerte siehe Seite 15 „Temperaturtabelle für MM-Xtruder
- **Der Handextruder erreicht seine Betriebstemperatur nach ca. 10-15 Minuten.**
- Die Antriebsdrehzahl der Antriebsmaschine ist je nach Material voreingestellt.


 Der Handextruder darf jetzt nur an den dafür vorgesehenen Handgriffen festgehalten und berührt werden.

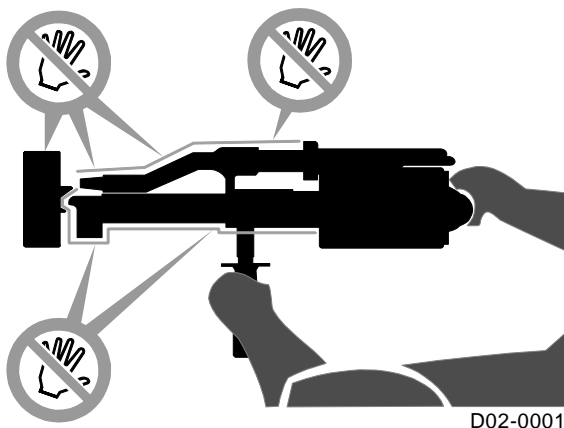

D02-0001

- **ACHTUNG** Der Startschalter der Antriebsmaschine darf erst betätigt werden, wenn die Betriebstemperatur und die Anlaufzeit erreicht ist, da sonst der Handextruder durch noch ausgehärteten Schweißzusatz im Extruder beschädigt werden kann. Der Handextruder besitzt eine Anlaufschutzschaltung, welche eine Inbetriebnahme der Antriebsmaschine vor Erreichen der Schmelztemperatur des Schweißzusatzes verhindert. Temperaturwerte siehe Seite 15 „Temperaturwerte für MM-Xtruder.“

#### 5.4 Schweißen mit dem Handextruder

 Kapitel Sicherheit und Datenblatt beachten.


##### Allgemeines

Das Schweißen soll den Richtlinien des „Deutschen Verbandes für Schweißtechnik DVS“ entsprechen.


Das zu schweißende Material sowie der Schweißzusatz müssen trocken und sauber sein.

#### 5.4.1 Zuführen des Schweißzusatzes

- **ACHTUNG** Im Handextruder befindet sich eine Bohrung **B** für den Schweißdrahteinzug.

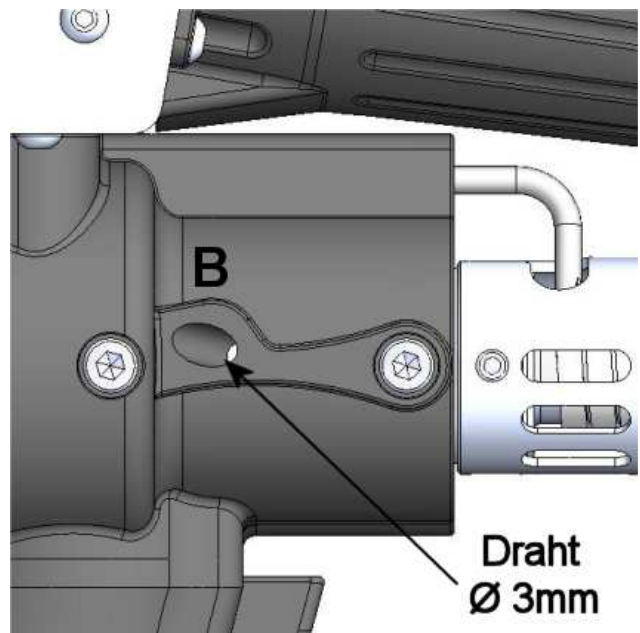


#### 5.4.2 Wechsel und Alterung des Schweißzusatzes

- Wird der Schweißzusatz gewechselt, so muss sichergestellt werden, dass sich kein alter Schweißzusatz mehr im Handextruder befindet.
- Dazu den aufgeheizten Handextruder mit dem neuen Schweißzusatz betreiben, bis das neue Material sauber austritt.
- Gemäß DVS-Richtlinie empfiehlt sich diese Maßnahme auch, wenn der Handextruder über eine sehr lange Zeit hinweg, mit einem Schweißzusatz gefüllt, nicht mehr eingesetzt wurde.
-  Für eine sichere und umweltschonende Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle sorgen!




### 5.4.3 Schweißrichtung/-geschwindigkeit

- Durch den „Massetruck“ des austretenden Schweißzusatzes wird der Schweißschuh (und damit der Handextruder) in Schweißrichtung bewegt.
- Die Schweißgeschwindigkeit ist den DVS-Richtlinien zu entnehmen.

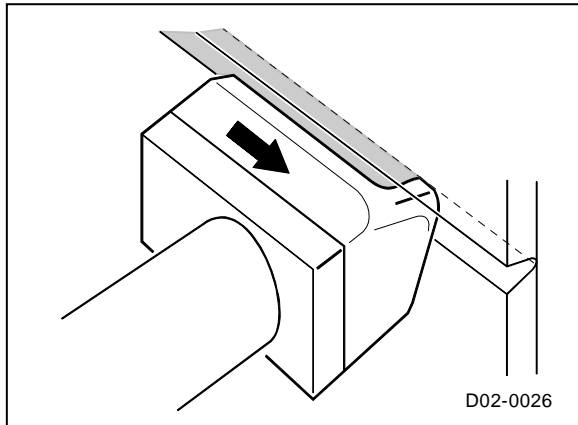

### 5.4.4 Unterbrechung

-  Kapitel Sicherheit beachten.  
Handextruder nicht unbeaufsichtigt lassen.  
Die Luftversorgung muss aufrechterhalten werden.
- Bei Unterbrechung der Schweißarbeiten ist die Antriebsmaschine abzuschalten und der Handextruder ist gemäß Abbildung „A“ in den Ständer abzusetzen und anschließend ist die Warmlufthaube aufzusetzen.

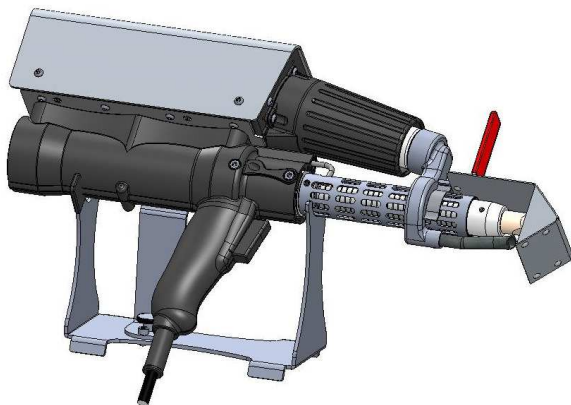


Abbildung „A“

- Bei Verwendung von Schweißmaterial PVC empfehlen wir das Gerät auch bei Schweißunterbrechungen durchlaufen zu lassen und bei längeren Unterbrechungen das Gerät mit PP sauber zu fahren.
- Achtung! beim sauberfahren von PVC mit PP Material in Steuerung auf PP umstellen.

### 5.4.5 Außerbetriebnahme




Kapitel „Sicherheit“ beachten.


- Nach Beendigung der Schweißarbeiten ist die Antriebsmaschine abzuschalten und der Handextruder ist gemäß Abbildung „A“ abzusetzen (Abbildungen siehe vorheriges Kapitel).



Handextruder nicht unbeaufsichtigt lassen.

#### 5.4.5.1 Handextruder mit Eigenluftversorgung Typ MM-Xtruder

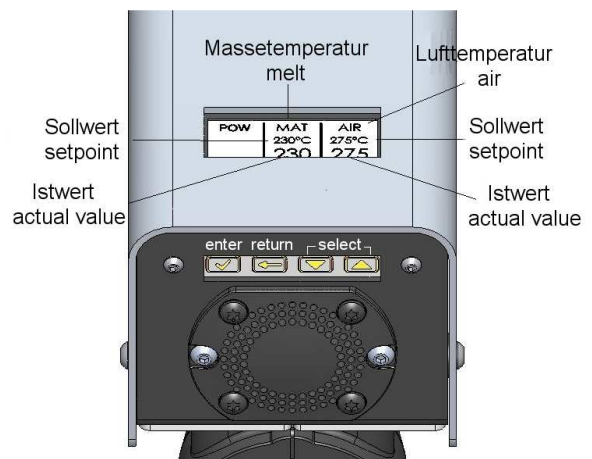

-  Die Luftversorgung nach Abschalten des Handextruders aufrechterhalten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist!
- Netzstecker ziehen.





**Kein Wasser oder andere Kühlstoffe zum Beschleunigen des Abkühlvorgangs verwenden!**

# Handextruder MM-Xtruder

## 5.4.5.1 Handextruder Typ MM-Xtruder

- Heizungen über Schalter „return“ ausschalten.
- Extruder 10 min abkühlen lassen
- Netzstecker des Handextruders ziehen.

-  Handextruder erst abschalten, wenn Gerät vollständig abgekühlt ist!

 **Kein Wasser oder andere Kühlstoffe zum Beschleunigen des Abkühlvorgangs verwenden!**

## 5.4.6 Transport/Lagerung


Für Transport und Lagerung das Kapitel „Transport/Lagerung“ beachten.

## 5.5 Temperaturregler einstellen

Die Masse- und Lufttemperatur sind gemäß Temperaturtabelle für die Handextruder MM-Xtruder werksseitig eingestellt. (hierfür wurden Referenzmaterialien verwendet)

## 5.5 Temperaturregler einstellen

siehe Beiblatt

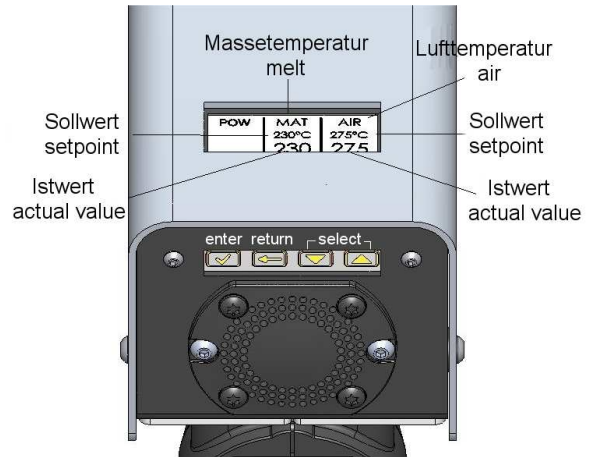

## Temperaturtabelle für MM-Xtruder


Material	Massetemperatur	Lufttemperatur
PP	210 – 240°C	250 – 300°C
PE	210 – 230°C	250 – 300°C
PVC-U	180 – 200°C	300 – 360°C
PVC-C	195 – 205 °C	300 – 360°C
PVDF	240 – 260°C	280 – 350°C

Werden andere Temperaturen und Materialien benötigt, können diese mit dem Temperaturregler eingestellt werden.



# Operating Instructions MUNSCH-controller (MM-Xtruder) from Software 1v56 onwards

## Bedienungsanleitung MUNSCH-Regler (MM-Xtruder) ab Software 1v56

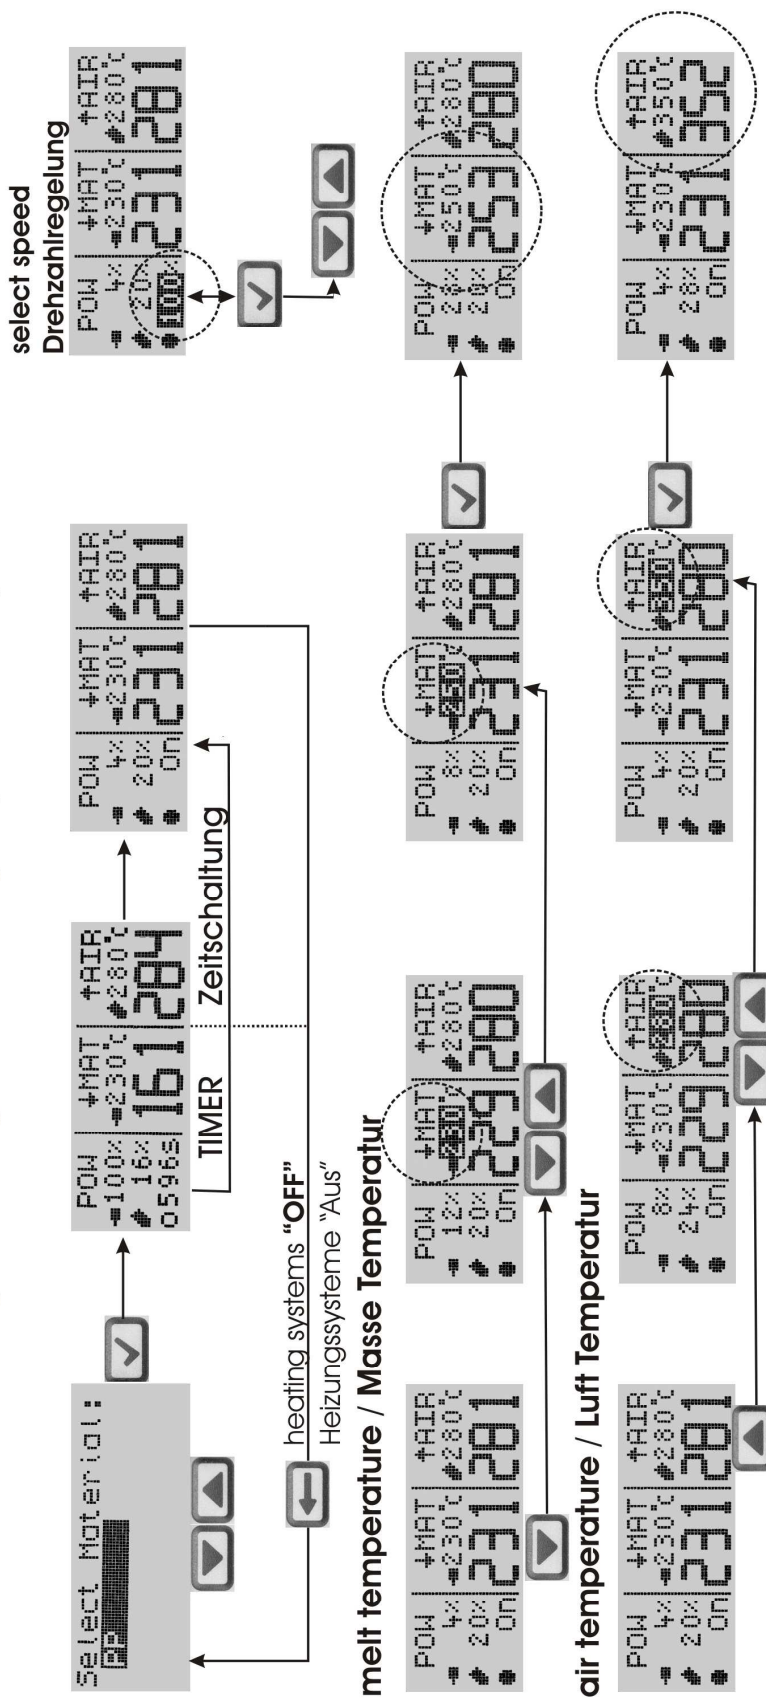


**Display design / Display Beschreibung**

ampere meter Ampere Anzeige	Amp. (1)	↑MAT	↑AIR	air / Luft
power: MAT	4%	230°C	280°C	setpoint / Soll-Temp.
power: AIR	20%	On	231	actual value / Ist-Temp
Ton/off / speed control / Timer / error message Ein/Aus / Drehzahlregelung / Zeitschaltung / Fehlermeldung Temperature meter drive unit: K03890 (no: 20) Ampere > 3.0 = controller fault signal "OVERLD" (Drive overloaded at overload) Ampere Anzeige der Antriebseinheit K03890 (Pos. 20) Ampere > 3.0 = Anzeige am Regler "OVERLD" (Überlastung des Antriebs)				

ENTER push-button and push-button for Select Speed	↑	Bestätigungstaste und Taste zur Änderung der Motordrehzahl
RETURN push-button and push-button for switch off heating systems!	↵	Zurücktaste und Ausschalten der Heizsysteme
DOWN push-button (Menu) and SELECT MELT for change the melt-temperature	↓	Runter - Taste zur Änderung der Masstemperatur
UP push-button (Menu) and Select AIR for change the air-temperature	↑	Hoch - Taste zur Änderung der Lufttemperatur

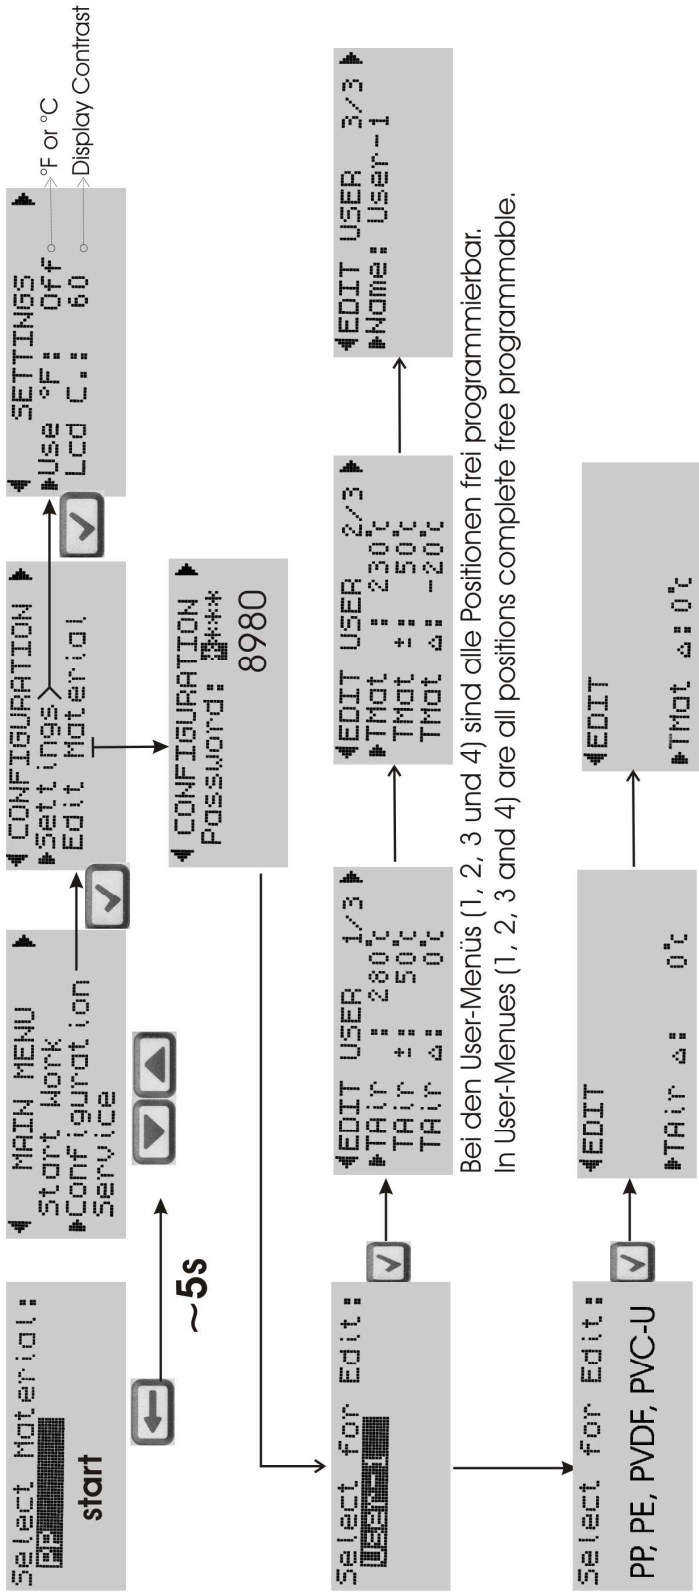

Bei den User-Menüs (1, 2, 3 und 4) sind alle Positionen frei programmierbar.  
 In User-Menues (1, 2, 3 and 4) are all positions complete free programmable.

Bei den Hauptmenüs (PP, PE, PVDF und PVC-U) können nur die Abgleichwerte verändert werden!  
 In the main-menus (PP, PE, PVDF and PVC-U) only the setoff's changeable.

TAIR Δ: 0°C

Abgleich der Luft und Masse Temperaturen / Calibration from air and melt temperature:

Messung der Temperatur mit externem Thermometer ist: measuring of temperature with external Temperature probe is:  
 - zu kalt, den Abgleich in den PLUS Bereich verschieben! - too cold, shift comparison into PLUS area!  
 - zu warm, den Abgleich in den MINUS Bereich verschieben! - too hot, shift comparison into MINUS area!

TAIR	TAIR Δ	TMAT	TMAT Δ	Name: User

**Notizen / Abgleiche user 1 - 4**

**notes / configuration user 1 - 4**

## 6 Wartung/Instandhaltung



Vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Elektrowerkzeugen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.



Der Handextruder mit Warmlufthaube muss auf Handwärme abgekühlt sein.

Die Ausführungen im Kapitel „Sicherheit“ beachten.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von geeignetem Fachpersonal oder unseren Kundendienst-Mitarbeitern durchgeführt werden.

Um sicherzustellen, dass der Handextruder über seine gesamte Lebensdauer hinweg sicher im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung funktioniert, empfehlen wir:

- alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal auszuführen, welches sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat,
- grundsätzlich alle Arbeiten nur im Stillstand durchzuführen,
- unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten sind alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder anzubringen bzw. in Funktion zu setzen.

Während der Wartung und Instandhaltung ist auf Standsicherheit des Handextruders bzw. dessen Einzelteile zu achten.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.



Tätigkeiten, die über den hier beschriebenen Umfang hinausgehen, dürfen nur im Herstellerwerk durchgeführt werden!

### 6.1 Wartung/Inspektion Handextruder MM-Xtruder

- **ACHTUNG** Nach ca. 500 Betriebsstunden muss der Handextruder einschließlich Antriebsmaschine gründlich gereinigt und kontrolliert werden. Diese Arbeiten dürfen nur im Herstellerwerk erfolgen.
- **ACHTUNG** Vierteljährlich sind die Kabel, Schalter, Steckvorrichtungen vom Fachpersonal zu überprüfen (Vorschrift entspricht VBG4), die Überprüfung ist zu dokumentieren.
- Es sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden.

### 6.2 Demontage

Vor der Demontage des Handextruders muss der Netzstecker gezogen sein.

Der Handextruder muss Umgebungstemperatur angenommen haben.

Bei beschädigter Netzanschlussleitung muss diese komplett ausgetauscht werden. „Geflickte“ Leitungen sind lebensgefährlich. Diese Arbeit darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Sicherheitsvorkehrungen gemäß Kapitel „Sicherheit“ und „Störungen; Ursachen und deren Beseitigung“ sind zu beachten.

Demontage und Montage dürfen nur anhand der zugehörigen Gesamt-Zeichnung erfolgen.

#### 6.2.1 Handextruder MM-Xtruder

Gesamt-Zeichnung Nr. BA.MM-Xtruder-B .Rev-07  
Teile-Liste MM-Xtruder-B  
230 V = K03969B, K04326B  
115 V = K04180B, K04327B

# Handextruder MM-Xtruder

## Gesamt-Zeichnung Handextruder MM-Xtruder-B

Technical drawing of the Handextruder MM-Xtruder-B, showing multiple views and detail views:

- Main View:** A detailed side section of the extruder, showing the extruder barrel, handle, and motor housing. Numerous dimensions are provided for reference.
- Top View:** A plan view of the extruder head, showing the extruder neck and handle.
- Bottom View:** A plan view of the motor housing, labeled "Detail (von unten)".
- Detail Views:**
  - Lagerung Extruderschnecke:** A detailed view of the extruder neck assembly, showing the bearing and extruder screw.
  - Griffschale Extrudertreiber:** A detailed view of the handle housing for the extruder driver.
  - Vorwärmung Düsen:** A detailed view of the pre-heating nozzle assembly.
  - Griffschale-Schalgenhülse:** A detailed view of the handle housing for the extruder driver.
  - Kabelklemme:** A detailed view of the cable terminal block.
  - Verschleiß-Einbaueile:** A detailed view of the wear-resistant insert.
- Motor Housing:** A detailed view of the motor housing, showing the motor and its connection to the extruder.
- Dimensions:** Numerous dimensions are provided throughout the drawing, including 119,05, 147, 179, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

MUNSCH GmbH		Munsch 1.1		MM-Xtruder B	
Art.Nr. mN, 120V = K04183B oN, 230V = K04327B		Munsch 1.1		MM-Xtruder B	
Zusammenbau		MM-Xtruder B		Zusammenbau	
MM-Xtruder_B		MM-Xtruder_B		MM-Xtruder_B	
A.L.		A.L.		A.L.	

## Stückliste MM-Xtruder-B K03969B, K04326B, K04180B, K04327B

Extruderschweißgerät MM-Xtruder; 230 V, 120V mN, oN				
CAD	Menge	ME	Artikel	Benennung
004.00	1,00	Stück	K03898	Vorwärmdüse 18 x 4; MM
004.00	1,00	Stück	K04076	Vorwärmdüse 12 x 4; MM
004.00	1,00	Stück	K04213	Vorwärmdüse 10 x 4; MM
005.00	1,00	Stück	K03879	Extruderschnecke; MM
015.00	1,00	Stück	K02669	Axialrillenkugellager; 51203
020.00	1,00	Stück	K03890	Antriebseinheit; 40 / 42 MM
024.00	1,00	Stück	K03883	Düse; 40-6 MM
025.10	1,00	Stück	K03955	Gewindestift; M 5 x 6
025.14	1,00	Stück	K03955	Gewindestift; M5 x 6
025.30	2,00	Stück	K03955	Gewindestift; M 5 x 6
025.60	1,00	Stück	K03955	Gewindestift; M 5 x 6
030.00	1,00	Stück	K00657	Sicherungsring; I 35 x 1,5
061.10	1,00	Stück	K04808B (K04809B)	Regler f. Masse/Luft; 230 V , (120V) integr. MotorLP MM
061.30	1,00	Stück	K04253	Isolierfolie zu MM-Xtruder; 0,25mm
086.00	1,00	Stück	K03880B	Extruderkörper; MM
087.00	1,00	Stück	K03891	Eigenluftführung; 10°MM
115.00	1,00	Stück	K03886	Berührschutz Heizspirale; MM
115.10	1,00	Stück	K03906	Berührschutz Vorwärmung; Spritzgussteil MM
122.00	3,00	Stück	K03477	Innen-6kt-Schraube; M 4 x 12
122.11	4,00	Stück	K01454	Innen-6kt-Schraube; M 4 x 8
122.12	4,00	Stück	K03957	Innen-6kt-Schraube; M 5 x 5
122.13	2,00	Stück	K03477	Innen-6kt-Schraube; M 4 x 12
122.70	5,00	Stück	K00656	Innen-6kt-Schraube; M 4 x 16
124.10	1,00	Stück	K04110	Geräteschalter EBM 13; ohne Drehzahlregelung
125.00	4,00	Stück	K04595	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 20 , ISO 7380 ULS
125.10	2,00	Stück	K03411	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.11	2,00	Stück	K03411	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.12	2,00	Stück	K03411	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.13	2,00	Stück	K04023	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 3 x 6 , ISO 7380 ULS
125.40	8,00	Stück	K0341 1	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.50	2,00	Stück	K0341 1	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.60	2,00	Stück	K0341 1	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
125.70	6,00	Stück	K0341 1	Linsenschraube mit Innen-6-kt; M 4 x 8 , ISO 7380 ULS
127.00	1,00	Stück	K03309	Zylinderstift; 3 m6 x 10
129.00	1,00	Stück	K04786	Schaltgehäuse-Deckel; eloxiert, mN MM
130.00	1,00	Stück	K04719	Schaltgehäuse-Unterteil; Schwarz mit feiner Struktur MM
137.10	2,00	Stück	K03959	Paßscheibe; 24 x 17 x 1
137.20	1,00	Stück	K03958	Paßscheibe; 25 x 35 x 1
149.00	1,00	Stück	K03960	Nilos-Ring; 6003 Z AV
165.00	1,00	Stück	K03881	Antriebsflansch; MM
166.00	1,00	Stück	K03882B	Schmelzkammer; MM
167.00	1,00	Stück	K03887	Lüftergitter; Spritzgussteil MM

# Handextruder MM-Xtruder

167.10	1,00	Stück	K04738	Lüftergitter Regler; Spritzgussteil MM
--------	------	-------	--------	--

## Stückliste MM-Xtruder-B K03969B, K04326B, K04180B, K04327B

Artikel		Extruderschweißgerät MM-Xtruder; 230 V, 120V mN, oN		
CAD	Menge	ME	Artikel	Benennung
168.00	1,00	Stück	K03889	Heizspirale; 18x125 MM
169.00	1,00	Stück	K03892	Griffschale - links; Spritzgussteil MM
169.10	1,00	Stück	K04738	Lüftergitter Regler; Spritzgussteil MM
170.00	1,00	Stück	K03894	Axiallüfter; 40 x 40 x 25 MM
170.10	1,00	Stück	K03894	Axiallüfter; 40 x 40 x 25 MM
171.00	2,00	Stück	K04721	Schaltgehäuse-Verbinder; MM
173.00	1,00	Stück	K04259	Frontfolie Display; für K-Regler MM
174.00	1,00	Stück	K04137	Knickschutztüle 9-11; 5200 2020 MM
175.00	1,00	Stück	K04135	Kabel vorkonfektioniert; 230V 3x1 ,5mm <sup>2</sup> 5m lg. MM
176.00	1,00	Stück	K04136	Zugentlastungschelle; Typ B MM
177.00	1,00	Stück	K03964, K04244	Motoreinheit, 230V, (120V); Vorwärmung MM
178.00	1,00	Stück	K04318, K04319	Komplett Heizung; 230 V – 2100W, (120V- 1600W)
178.10	1,00	Stück	K04258	Frontfolie Tasten; für K-Regler MM
179.10	2,00	Stück	K04072	Distanzhülse; M 3 x 8 lgew / lgew
179.20	2,00	Stück	K04074	Distanzhülse; M 3 x 8 lgew / Agew
180.00	6,00	Stück	K03283	Zylinderkopfschr. m. Schlitz; M 3 x 5
190.00	4,00	Stück	K04256	Schraube, PT; 4,0 x 10 mm, WN 1452, Torx
190.10	4,00	Stück	K04256	Schraube, PT; 4,0 x 10 mm, WN 1452, Torx
199.00	1,00	Stück	K04722	Halter-Motorlüfter; MM
200.00	2,00	Stück	K04736	Kabeltüle; A10 - D2
201.00	4,00	Stück	K04737	Gummi-Metall-Element; T-Flex Q4
203.00	1,00	Stück	K02632	Senkschraube; M 4 x 10
204.00	3,00	Stück	K04739	Lüsterklemme 1,5 – 2,5
237.00	1,00	Stück	K05539	Einzugshülse
238.00	1,00	Stück	K05540	Schneidkopf 18-9

## 7 Störungen; Ursachen und deren Beseitigung

### 7.1 Fehlersuche

Die nachfolgende Tabelle enthält eventuell mögliche Fehlfunktionen des Handextruders und Hinweise auf mögliche Ursachen und deren Beseitigung (Tabelle „Fehlerdiagnose“).

Treten Fehlfunktionen auf, die hier nicht genannte sind oder lassen sich diese nicht auf die angegebenen Ursachen zurückführen, bitten wir um Rückfrage bei MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH.



Fehlfunktionen	Fehler-Nr.
Antriebsmotor läuft nicht an	4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Antriebsmotor schaltet ab	5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Kein Schweißdrahtvorschub	1, 16, 17, 20
Es wird kein Schweißgut aus dem Schweißschuh gefördert	1, 16
Schweißgutfördermenge wird während des Arbeitsvorganges geringer	1, 14, 16
Keine Luftversorgung	13
Eigenluftversorgung ohne Funktion	22, 5
Keine Heißluft	2, 3, 4, 5, 18, 22
Heißlufttemperatur liegt unter der Solltemperatur	2, 3, 4, 8, 10, 14, 18, 22
Schweißguttemperatur liegt unter der Solltemperatur	2, 3, 9, 11, 14
Extruder bleibt kalt	2, 3, 12, 22
Die Temperatur ist über den eingestellten Bereich gestiegen.	2, 3, 18, 19
Regelung schwankt	3, 13, 19
Anzeige am Regler: OEAIR	2,10,19
Anzeige am Regler: OVERLD	22
Anzeige am Regler: OVHT	23
Anzeige am Regler: E	9
Anzeige am Regler: Fan-ERROR	19,10
Anzeige am Regler: off	5,6,7,8,21

### 7.2 Fehlerdiagnose

Fehler-Nr.	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
1	Schweißdraht-Durchmesser kleiner bzw. zu klein	Gegebenenfalls größeren Schweißdraht-Durchmesser verwenden
2	Temperaturfühler defekt	<sup>1)</sup>
3	Temperaturregler defekt	<sup>1)</sup>
4	Defekt in den Kabelverbindungen	Kabelverbindungen prüfen. <sup>1)</sup>
5	Heißlufttemperatur liegt unter der Anlaufschutztemperatur	Handextruder aufheizen lassen

1) Rückfrage bei MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH

# Handextruder MM-Xtruder

Fehler-Nr.	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
6	Schweißguttemperatur liegt unter der Anlaufschutztemperatur	Handextruder aufheizen lassen
7	Vorwärmzeit für Heißluft zu kurz	Handextruder aufheizen lassen
8	Vorwärmzeit für Schweißgut zu kurz	Handextruder aufheizen lassen
9	Heizband defekt	<sup>1)</sup>
10	Keine konstante Luftversorgung	- Bei Eigenluftversorgung: <sup>1)</sup>
11	Falsche Nennspannung	<b>Nennspannung &gt; zulässige Spannung</b> Netzspannung überprüfen  <b>Nennspannung &lt; zulässige Spannung</b> Netzspannung überprüfen <sup>1)</sup>
12	Verlängerungskabel wird heiß	- Kabeltrommel ausrollen - Leitungsquerschnitt überprüfen (siehe auch Kapitel „Sicherheit“)
13	Extruderdüse mit Fremdkörpern verstopft	Extruder reinigen.   <b>Extruderdüse – Linksgewinde</b>
14	Defekt im Antrieb	<sup>1)</sup>
15	Defekt in der elektronischen Steuerung	<sup>1)</sup>
16	Programmierung des Reglers falsch	<sup>1)</sup>
17	Schweißdrahtzufuhr	Schweißdraht entfernen   Anweisungen unter Kapitel „Wartung“ beachten!  Hinweise Betrieb beachten!
18	Kohlebürsten des Antriebsmotors abgenutzt	Kohlebürsten tauschen <sup>1)</sup>
19	Warmluftversorgung defekt	<sup>1)</sup>
20	Keine Netzspannung	Spannungszuführung überprüfen
21	Heizung nicht eingeschaltet	
22	Überlastung des Antriebes	Handextruder aufheizen, Massetemperatur zu niedrig
23	Temperatur der Regelelektronik zu hoch	Gerät abkühlen lassen

1) Rückfrage bei MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH



## 8 Technische Daten

<b>Typbezeichnung</b>	<b>MM-Xtruder</b>
<b>Schweißmaterialien</b>	PP, PE, PVC, PVDF und andere Thermoplaste
<b>Schweißleistung ca.</b>	Ø 3 mm: 0,6 kg/h PP Ø 3 mm: 0,6 kg/h PE
<b>Schweißzusatz</b>	Schweißdraht Ø 3
<b>Einsatzbereich</b>	Wanddicken 1-10 mm sowie Foliennähte
<b>Gewicht</b>	3,4 kg
<b>Antrieb</b>	230 V ( 115V) Wechselspannung mit Drehzahlregelung
<b>Extruderheizung</b>	875 W (220 W)
<b>Luftherhitzer</b>	2100 W (1600 W)
<b>Luftversorgung</b>	Eigenluft
<b>Regelung Massetemperatur</b>	Temperaturregler mit gleichzeitiger Anzeige von Ist- und Sollwert
<b>Regelung Lufttemperatur</b>	Temperaturregler mit gleichzeitiger Anzeige von Ist- und Sollwert
<b>Kaltanlaufschutz</b>	Anlaufschutz-Temperatur- und Zeitsicherung für Schweißmasse und Vorwärmluft

## Garantie-Zertifikat

.....  
.....  
.....

Name und Anschrift des Käufers

**Geräteart:** Handextruder  
**Typbezeichnung:** MM-Xtruder-B  
**Serien-Nr.:**  
**Kaufdatum:**


### Ihre Garantie

Mit dieser Garantie gewährleistet MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH, dass dieses Gerät, ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs, keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Sollten sich während der Garantiezeit Mängel des Gerätes herausstellen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler beruhen, werden gemäß den nachstehenden Bedingungen die Händler ohne Berechnung der Arbeits- und Materialkosten das Gerät reparieren, nach deren Entscheidung das Gerät selbst oder die schadhaften Teile austauschen.

.....  
Stempel und Unterschrift des Händlers

## Gewährleistung

- 1 Der Hersteller leistet Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik des Typs des Kaufgegenstandes entsprechende Fehlerfreiheit während 6 Monaten seit Auslieferung.
- 2 Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf ihre Fehlerfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen.
- 3 Der Käufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern und durch sie an anderen Teilen des Kaufgegenstandes verursachten Schäden (Nachbesserung).  
Für die Abwicklung gilt Folgendes:
  - 3.1 Der Käufer kann die Ansprüche beim Händler oder bei vom Hersteller für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend machen. Der Käufer hat Fehler unverzüglich nach deren Feststellung bei dem in Anspruch genommenen Betrieb entweder schriftlich anzuzeigen oder von ihm aufnehmen zu lassen.
  - 3.2 Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der jeweiligen Kosten zu erfolgen, die zum Zwecke der Nachbesserung erforderlich sind. Ersetzte Teile werden Eigentum des Herstellers. Werden durch die Nachbesserung zusätzliche vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsarbeiten erforderlich, übernimmt der Hersteller deren Kosten einschließlich der Kosten benötigter Materialien und Schmierstoffe.
  - 3.3 Für die bei der Nachbesserung eingebauten Teile wird bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist des Kaufgegenstandes Gewähr aufgrund des Kaufvertrages geleistet.
  - 3.4 Um die Garantie in Kraft zu setzen, muss dieses Garantie-Zertifikat bei jeder Reparatur vorgelegt werden.
- 4 Wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Käufer weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, kann der Käufer anstelle der Nachbesserung Wandlung (Rückgängigmachung des Kaufvertrages) oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht in diesem Fall nicht.
- 5 Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Gewährleistungsverpflichtungen nicht berührt.
- 6 Die Gewährleistung umfasst **nicht** die Beseitigung von Schäden, die dadurch entstanden sind, dass
  - 6.1 der Käufer einen Fehler nicht gemäß Ziffer 3.1 angezeigt oder nach Aufforderung nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat, oder
  - 6.2 der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt oder überbeansprucht worden ist, oder
  - 6.3 der Kaufgegenstand zuvor in einem vom Hersteller für die Betreuung nicht anerkannten Betrieb instandgesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist und der Käufer dies erkennen musste, oder
  - 6.4 in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung der Hersteller nicht genehmigt hat, oder der Kaufgegenstand in einer vom Hersteller nicht genehmigten Weise verändert worden ist, oder
  - 6.5 der Käufer die Vorschriften der dem Kaufgegenstand beiliegenden Betriebsanleitung (z. B. zu Behandlung, Wartung und Pflege) nicht befolgt hat, oder
  - 6.6 wenn die Serien-Nummer vom Kaufgegenstand entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- 7 Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- 8 Unfälle, höhere Gewalt oder andere vom Hersteller nicht zu verantwortende Ursachen, insbesondere Blitzschlag, Überspannung, Wasser, Feuer, ... sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.
- 9 Die vorstehend genannten Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf der Gewährleistungsfrist gemäß Ziffer 1. Für innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemachte, bis zu deren Ablauf aber nicht beseitigte Fehler wird bis zur Beseitigung des Fehlers Gewähr geleistet. Die Verjährungsfrist für diesen Fehler ist so lange gehemmt.

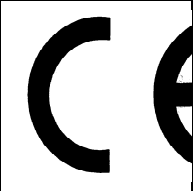

**MUNSCH Kunststoff-Schweißtechnik GmbH**

Im Staudchen • D-56235 Ransbach-Baumbach  
Postfach 142 • D-56221 Ransbach-Baumbach  
Deutschland

Telefon: +49 (0) 26 23-8 98-80

Telefax: +49 (0) 26 23-8 98-85

Internet: <http://www.munsch.de>

E-Mail: [munsch@munsch.de](mailto:munsch@munsch.de)